

ABS Fehlercode 01276

ABS MK 60 Fahrzeugtyp übergreifend.
Fehlercode 01276

Fehlertext:

Hydraulikpumpe ABS(V64)
Elektrischer Fehler im Stromkreis

Symptom:

ABS Fehlerlampe leuchtet
Fehler lässt sich nicht löschen.


Hydraulikpumpe läuft nicht, wenn sie über Stellglieddiagnose angesteuert wird.

Häufige Ursache:

40Ampere Blattsicherung für Spannungsversorgung der Hydraulikpumpe ist defekt.

Einbauort der Sicherung:

Sicherungshalter auf Fahrzeugbatterie

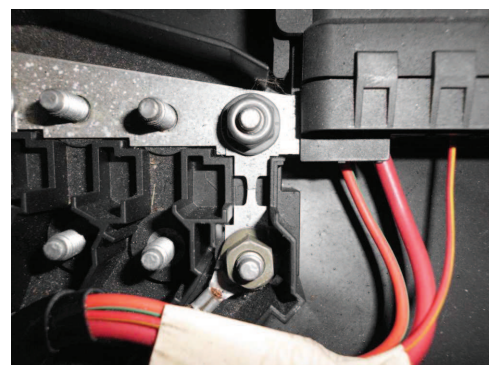

Die Erfahrung zeigt, dass es ausreicht die Sicherung durch eine Neue zu ersetzen, da in fast allen Fällen kein Kurzschluss im Stromkreis o.ä. vorliegt.

Auto-Intern GmbH

Herner Str. 299, Gebäude B29 D-44809 Bochum , Tel. 0234 88 66 422 , www.outointern.de

Alle Rechte vorbehalten