

3.0L V6 TDI CR Diesel

CR Injektoren erneuern / Mengen und Spannungsabgleich durchführen

Nach dem erneuern eines oder mehrerer Injektoren oder nach Austausch des Motorsteuergerätes muss der „Injektor-Mengen-Abgleich (IMA)“ und „Injektor-Spannungs-Abgleich (ISA)“ für die neuen Injektoren ins Motorsteuergerät geschrieben werden.

Prüfen Sie zusätzlich alle anderen Injektoren auf „Injektor-Mengen-Abgleich (IMA)“ und „Injektor-Spannungs-Abgleich (ISA)“ ob alle Abgleich-Werte richtig eingegeben sind. Wenn die richtigen Abgleichwerte im Motorsteuergerät gespeichert sind, dürfen diese Abgleichwerte auf keinen Fall neu eingegeben werden.

Vorgehensweise

- VCDS Diagnoseadapter anschließen
- Zündung an / Motor aus
- Adresse 01 Motorelektronik anwählen
- Anpassung 10 anwählen
- Anpassungskanäle 071 bis 076 für Injektoren der Zylinder 1 bis 6

Geben Sie in den jeweiligen Anpassungskanal den 7 stelligen Einstellungscode, welchen Sie auf den neuen Injektoren finden, als neuen Wert ein. Anschließend gehen Sie jeweils auf „Test“ und auf „Speichern“

Schalten Sie die Zündung für ca. 10 Sekunden aus, danach wieder an.

Kontrollieren Sie ob die neuen Werte übernommen wurden.

Auto-Intern GmbH

Herner Str. 299, Gebäude B29 D-44809 Bochum Tel. 0234 88 66 422

www.auto-intern.de

Alle Rechte vorbehalten